



Comment changer :
bielle de barre
stabilisatrice avant sur
PEUGEOT 308 II 3/5
portes - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 THP 125, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.2 VTi 72, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 HDi, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 HDi / BlueHDi 115, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.2 THP 110, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.2 THP 130, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 2.0 BlueHDi 150, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 HDi 100, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 GT 205, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 2.0 GT HDi 180, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 THP 150, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 THP 163, PEUGEOT 308 II 3/5 portes 1.6 GTi, (+ 5)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE
STABILISATRICE – PEUGEOT 308 II 3/5 PORTES.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.16
- Douille d'entraînement n°15
- Douille d'entraînement n°17
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – PEUGEOT 308 II 3/5 portes.
Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez les stabilisateurs sur une PEUGEOT 308 II 3/5 portes par paire.
- La procédure de remplacement est identique pour les deux stabilisateurs du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE – PEUGEOT 308 II 3/5 PORTES. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Sécurisez les roues avec des cales.

2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



3 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

4 Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – PEUGEOT 308 II 3/5 portes.
AUTODOC recommande :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

5

Retirez la roue.



6

Retirez le support du harnais de câblage de l'ABS.



7

Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



8 Dévissez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une douille n° 15. Utilisez une clé à cliquet.



9 Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



10 Dévissez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 15. Utilisez une clé à cliquet.



11 Retirez la barre stabilisatrice.



Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – PEUGEOT 308 II 3/5 portes.
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Examinez les paliers du stabilisateur. Remplacez-les si nécessaire.

12

Nettoyez les emplacements de montage de la biellette de barre stabilisatrice. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



13

Installez une nouvelle barre, serrez les attaches.



14

Serrez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 36 Nm.



- 15** Serrez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 36 Nm.



- 16** Appliquez du produit sur tous les joints du stabilisateur. Utilisez de la graisse au cuivre.



- 17** Installez le support du harnais de câblage de l'ABS.



- 18** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



19

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – PEUGEOT 308 II 3/5 portes.
Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

20

Installez la roue.



Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – PEUGEOT 308 II 3/5 portes.
Conseil d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

21

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




22

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 100 Nm.



23

Retirez les crics et les cales.

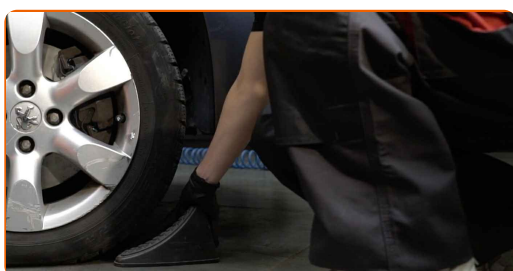

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BIELLE DE BARRE STABILISATRICE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.