



Comment changer : huile  
moteur et filtre huile sur  
**RENAULT Symbol /**  
**Thalia II** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
RENAULT Symbol / Thalia II 1.6 16V, RENAULT Symbol / Thalia II 1.5 dCi, RENAULT  
Symbol / Thalia II 1.4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce  
détachée similaire sur : RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –  
RENAULT SYMBOL / THALIA II. OUTILS DONT VOUS  
POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant multi-usages en spray
- Clé dynamométrique
- Douille de vidange carrée n°8
- Cloche pour filtre à huile n° 74-15F
- Cloche pour filtre à huile n° 76-12F
- Clé à cliquet
- Entonnoir
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – RENAULT Symbol / Thalia II.  
Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - RENAULT Symbol / Thalia II - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Sortez la jauge d'huile.



4 Desserrez le bouchon du filtre à huile.



5 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – RENAULT Symbol / Thalia II.  
Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.

6 Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.




7 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

8 Dévissez le bouchon de vidange. Servez-vous d'une douille de vidange carrée n°8. Utilisez une clé à cliquet.



9 Purgez l'huile usagée.

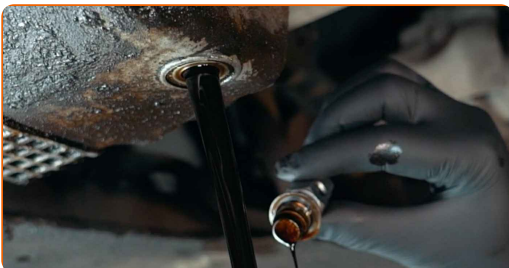


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – RENAULT Symbol / Thalia II.  
Conseil :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

10

Dévissez le filtre à huile. Utilisez la douille 76/12-F. Utilisez une clé à cliquet.

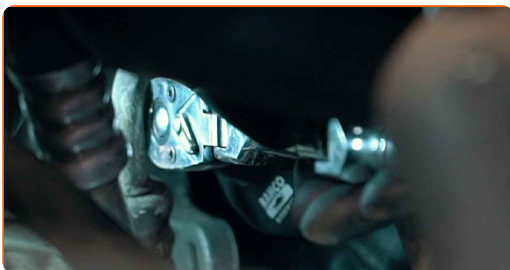


11

Nettoyez l'emplacement du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



12

Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

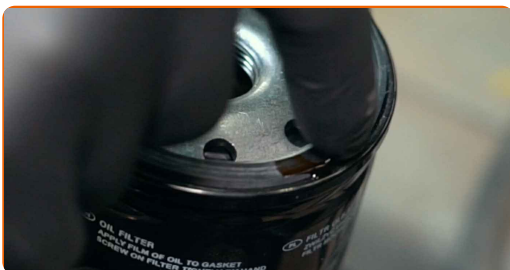

**13** Vissez le filtre neuf en place. Utilisez la douille 74/15-F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez jusqu'à 20 Nm.



**14** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



**15** Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Servez-vous d'une douille de vidange carrée n°8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 28 Nm.



**16** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



**17** Abaissez la voiture.

18 Retirez le bouchon du bec de remplissage d'huile.



19 Insérez l'entonnoir.



20 Versez l'huile fraîche dans le moteur en respectant la quantité recommandée par le constructeur automobile.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – RENAULT Symbol / Thalia II.  
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

21 Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.





### Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

22

Installez le bouchon du bec de remplissage d'huile.



23

Serrez le bouchon du filtre à huile.

24

Faites tourner le moteur quelques minutes.

25

Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

26

Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.



### Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

**27** Retirez la housse d'aile.

**28** Fermez le capot.

### Remplacement : huile moteur et filtre à huile – RENAULT Symbol / Thalia II. Conseil d'AUTODOC :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION**

### **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.